


คำสั่ง จงทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของบรรทัดเหล็กได้ถูกต้องที่สุด

- ก. มีลักษณะเป็นแผ่นหนา สั้น ยาว บิดงอตัวได้เล็กน้อย
- ข. มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ยาว บิดงอตัวได้เล็กน้อย
- ค. มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ยาว บิดงอตัวได้เล็กน้อย มีขีดมาตราระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
- ง. มีลักษณะเป็นแผ่นสายวัดโลหะแผ่นบาง เคลือบสีในตลับโลหะ มีขีดมาตราระบบเมตริกและระบบอังกฤษ
- จ. มีลักษณะเป็นโลหะแผ่นบางเคลือบสีอยู่ในตลับโลหะ มีขีดมาตราระบบเมตริกและระบบอังกฤษ

จากรูปด้านล่าง จงใช้ตอบคำถามข้อ 2-3

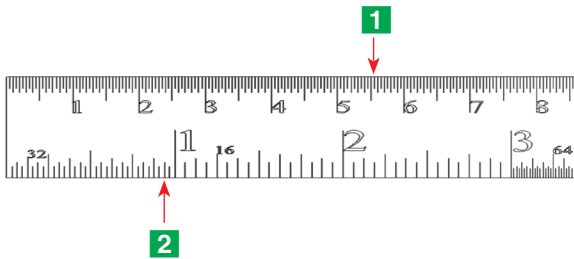

2. จากขอบด้านซ้ายของบรรทัดเหล็กถึงหมายเลข 1 มีขนาดเท่ากับเท่าใด

- ก. 55.50 มิลลิเมตร
- ข. 50.55 มิลลิเมตร
- ค. 5.55 มิลลิเมตร
- ง. 5.11 มิลลิเมตร
- จ. 0.511 มิลลิเมตร

3. จากขอบด้านซ้ายของบรรทัดเหล็กถึงหมายเลข 2 มีขนาดเท่ากับเท่าใด

- ก. 29 นิ้ว
- ข. $\frac{30}{32}$ นิ้ว
- ค. $\frac{29}{32}$ นิ้ว
- ง. 0.29 นิ้ว
- จ. 29 มิลลิเมตร

4. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการใช้งานบรรทัดเหล็กได้ถูกต้องที่สุด

- ก. บรรทัดเหล็กออกแบบมาให้วัดขนาดชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง
- ข. บรรทัดเหล็กออกแบบมาให้วัดขนาดชิ้นงานที่ยาว ๆ ที่เวอร์เนียไม่สามารถวัดได้
- ค. บรรทัดเหล็กออกแบบมาเพื่อใช้วัดขนาดชิ้นงานแบบทั่วไป ชิ้นงานที่มีราคาถูก
- ง. บรรทัดเหล็กใช้วัดขนาดชิ้นงานที่มีความเสี่ยงสูง หากเกิดความเสียหายซื้อใหม่ได้ ราคาไม่แพง
- จ. ลักษณะการใช้งานบรรทัดเหล็กแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ใช้วัดขนาดชิ้นงานและใช้ถ่ายขนาดวัด


5. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อควรระวังและการบำรุงรักษาบรรทัดเหล็ก

- ก. ระมัดระวังไม่ควรให้บรรทัดเหล็กตกหล่น
- ข. บรรทัดเหล็กไม่ควรวางรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ค. ไม่ควรใช้บรรทัดเหล็กแทนเหล็กขีดหรือไขควงปากแบน
- ง. หลังใช้งานบรรทัดเหล็กควรเช็ดทำความสะอาดขีโลมน้ำมันกันสนิม
- จ. บรรทัดเหล็กทำจากเหล็กไร้สนิม ไม่เป็นสนิมง่าย ๆ ไม่จำเป็นต้องเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งาน

6. ข้อใดมีลักษณะเป็นสายวัดโลหะแผ่นบางเคลือบสี ม้วนอยู่ในตลับโลหะหรือพลาสติก

- ก. บรรทัดเหล็ก
- ข. สายวัด
- ค. ตลับเมตร
- ง. ไมโครมิเตอร์
- จ. เวอร์เนียคาลิเปอร์

จากรูปจงตอบคำถามข้อ 7 และ 8

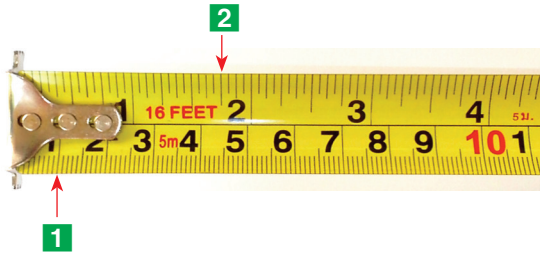

7. จากปลายขอเกี่ยวด้านซ้ายถึงหมายเลข 1 มีขนาดเท่ากับเท่าใด

- | | |
|------------------|------------------|
| ก. 10 เซนติเมตร | ข. 10 มิลลิเมตร |
| ค. 8 มิลลิเมตร | ง. 1.0 มิลลิเมตร |
| จ. 0.1 มิลลิเมตร | |

8. จากปลายขอเกี่ยวด้านซ้ายถึงหมายเลข 2 มีขนาดเท่ากับเท่าใด

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ก. $1\frac{13}{16}$ นิ้ว | ข. $1\frac{12}{16}$ นิ้ว |
| ค. 1.12 นิ้ว | ง. 11.20 มิลลิเมตร |
| จ. 1.12 มิลลิเมตร | |

9. ลักษณะการใช้งานของตลับเมตร คือข้อใด

- ใช้เพื่อวัดขนาดชิ้นงาน
- ใช้เพื่อร่างแบบลงชิ้นงาน
- ใช้กับงานที่มีขนาดยาว ๆ ที่บรรทัดเหล็กวัดไม่ถึง
- ใช้กับงานที่มีความละเอียดมากกว่าบรรทัดเหล็ก
- ใช้เพื่อวัดขนาดชิ้นงานหรือถ่ายทอดขนาดและเพื่อร่างแบบลงชิ้นงาน

10. ข้อใด *กล่าวผิด* เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและข้อควรระวังรักษาตลับเมตร

- ระมัดระวังไม่ควรให้ตลับเมตรตกหล่น
- ไม่ควรเก็บตลับเมตรโดยวางรวมกับเครื่องมืออื่น
- ก่อนใช้งานและหลังใช้งานตลับเมตรควรทำความสะอาดเสมอ ๆ
- การใช้งานขอเกี่ยว ควรกระชากแรง ๆ เพื่อให้ขอเกี่ยวทำงานเต็มประสิทธิภาพ
- การเก็บสายวัดเข้าตลับควรทำด้วยความระมัดระวัง ใช้มือประคองสายวัดเก็บเข้าตลับอย่างช้า ๆ



หน่วยที่ 2

บรรทัดเหล็ก (Steel Ruler)



สาระสำคัญ

บรรทัดเหล็กเป็นเครื่องมือวัดพื้นฐานในการวัดขนาดความยาวของชิ้นงาน ซึ่งไม่ต้องการความละเอียดมากนัก บรรทัดเหล็กถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย สามารถให้ค่าขนาดชิ้นงานได้ทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ คือ หน่วยมิลลิเมตรและหน่วยนิ้วนั่นเอง สามารถอ่านค่าวัดขนาดชิ้นงานได้โดยตรงจากตัวบรรทัดเหล็ก ส่วนใหญ่การใช้งานของบรรทัดเหล็ก คือ ใช้เป็นเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานและใช้เป็นเครื่องมือในการขีดร่างแบบลงชิ้นงาน



บรรทัดเหล็ก (Steel Rules)

บรรทัดเหล็ก เป็นเครื่องมือวัดความยาวพื้นฐานที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในการวัดและตรวจสอบขนาดเนื่องจากการใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว สามารถอ่านค่าวัดได้ทันทีจากขีดมาตราวัดบนบรรทัดเหล็กซึ่งมีความคล้ายคลึงกับไม้บรรทัดพลาสติกที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี อาจมีความแตกต่างกันที่ความละเอียดของขีดมาตราที่ละเอียดขึ้นและวัสดุที่ใช้ทำบรรทัดเหล็ก



ลักษณะของบรรทัดเหล็ก

ลักษณะโครงสร้างของบรรทัดเหล็กมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ยาว บิดงอตัวได้เล็กน้อย สำหรับบรรทัดเหล็กแบบทั่วไปจะมีหลายขนาดความยาวให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม วัสดุที่ใช้ทำบรรทัดเหล็กส่วนใหญ่จะทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) เป็นวัสดุในการผลิตเพื่อความแข็งแรง คงทน บำรุงรักษาทำความสะอาดง่าย และยังไม่เกิดสนิมอีกด้วย ที่ด้านหน้าของบรรทัดเหล็กจะมีขีดสเกลมาตราวัดไว้ทั้งระบบเมตริกและระบบอังกฤษ และในบางรุ่นจะมีตารางเปรียบเทียบค่าวัดระหว่างระบบเมตริกกับระบบอังกฤษไว้ด้านหลังเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานหากต้องการเทียบค่าวัด



รูปที่ 2-1 บรรทัดเหล็กแบบทั่วไป




ชนิดของบรรทัดเหล็ก

1. บรรทัดเหล็กทั่วไป (Steel Rule)

บรรทัดชนิดนี้เป็นแบบที่นิยมใช้งานมากที่สุด มีลักษณะแข็งแรง บิดงอตัวได้เล็กน้อย มีขนาดความยาวให้เลือกใช้หลายขนาด ในระบบเมตริก เช่น 150 มม. 300 มม. 450 มม. และ 600 มม. หรือในระบบอังกฤษ เช่น 6 นิ้ว 12 นิ้ว 18 นิ้ว 24 นิ้ว 36 นิ้ว ความกว้างทั่วไปจะประมาณ 1 นิ้ว มีขีดมาตราหรือขีดสเกลเป็นสองส่วน ด้านบนจะเป็นขีดมาตราระบบเมตริก ด้านล่างจะเป็นขีดมาตราแบบอังกฤษ สำหรับขีดมาตราแบบเมตริกจะเริ่มต้นขีดมาตราหรือขีดสเกลจากด้านซ้ายมือไปขวามือ ในช่วง 0-100 มิลลิเมตร จะมีค่าความละเอียดของสเกลเท่ากับ 0.05 มิลลิเมตร และต่อจากนั้นไปจนสุดขนาดของบรรทัดเหล็ก จะมีความละเอียดของสเกลเท่ากับ 1 มิลลิเมตร สำหรับ

ขีดมาตราระบบอังกฤษที่อยู่ด้านล่างของบรรทัดเหล็กก็จะเริ่มต้นขีดมาตราหรือขีดสเกลจากด้านซ้ายมือไปขวามือเหมือนกัน ในช่วง 0-1 นิ้ว จะมีค่าความละเอียดของสเกลเท่ากับ $1/32$ นิ้ว และในช่วง 3-4 นิ้ว จะมีค่าความละเอียดของสเกลเท่ากับ $1/64$ นิ้ว และจากระยะ 4 นิ้ว ไปจนสุดความยาวของบรรทัดเหล็กจะมีความละเอียดของสเกลเท่ากับ $1/16$ นิ้ว ส่วนที่ด้านปลายบรรทัดเหล็กจะเจาะรูไว้ใช้แขวนเก็บบรรทัดเหล็กหลังเลิกใช้งานอีกด้วย

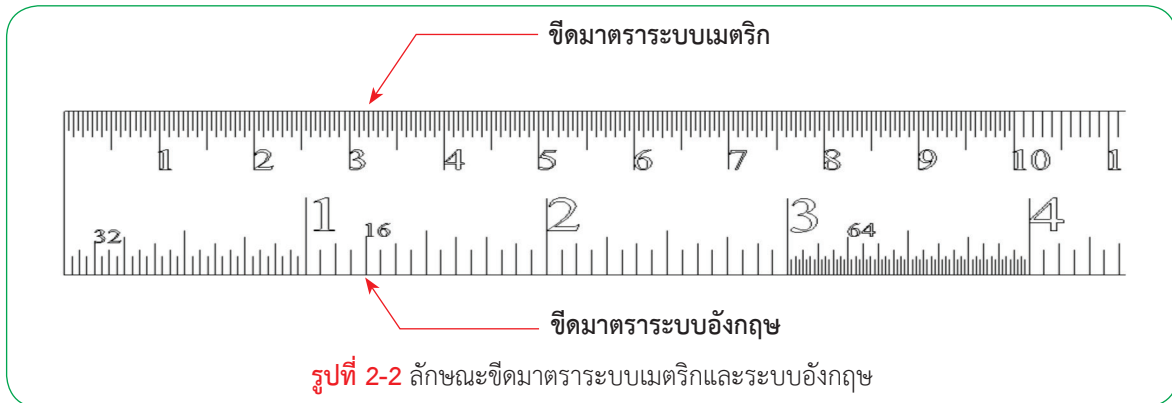

ตารางที่ 2-1 ขนาดต่าง ๆ ของบรรทัดเหล็กแบบทั่วไป

ขนาดความยาว	ความละเอียดของขีดมาตรา	ความกว้าง
150 มม.	1 มม., 0.5 มม.	19 มม.
300 มม.	1 มม., 0.5 มม.	25 มม.
450 มม.	1 มม., 0.5 มม.	30 มม.
600 มม.	1 มม., 0.5 มม.	30 มม.
6"/150 มม.	1/10", 1/50", 1 มม., 0.5 มม.	.75"
6"/150 มม.	1/10", 1/100", 1 มม., 0.5 มม.	.75"
6"/150 มม.	1/32", 1/64", 1 มม., 0.5 มม.	.75"
12"/300 มม.	1/32", 1/64", 1 มม., 0.5 มม.	.98"
12"/300 มม.	1/10", 1/100", 1 มม., 0.5 มม.	.98"
18"/450 มม.	1/32", 1/64", 1 มม., 0.5 มม.	1.18"
24"/600 มม.	1/32", 1/64", 1 มม., 0.5 มม.	1.18"

หมายเหตุ สัญลักษณ์ " " แสดงแทน หน่วยนิ้ว

2. บรรทัดเหล็กชนิดหน้าแคบและงอตัวได้ (Narrow Flexible Rule) บรรทัดชนิดนี้ออกแบบให้มีขนาดความกว้างน้อยกว่าชนิดอื่น จะกว้างเพียง $1/2$ นิ้ว ทำจากเหล็กไร้สนิม สามารถบิดงอตัวได้ ใช้สำหรับวัดรูหรือร่องเล็ก ๆ



รูปที่ 2-3 บรรทัดเหล็กชนิดหน้าแคบและงอตัวได้



3. บรรทัดแบบขอเกี่ยว (Hook Rule)

บรรทัดชนิดนี้ออกแบบให้มีขอเกี่ยวไว้ที่ด้านปลาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกำหนดจุดเริ่มต้นสำหรับการวัด ในลักษณะของชิ้นงานที่มีขอบโค้งมน หรือลบคมเป็นมุม (Chamfer) ก็สามารถวัดได้สะดวกกว่าบรรทัดชนิดอื่น



รูปที่ 2-4 บรรทัดแบบขอเกี่ยว

4. บรรทัดแบบมีปากเลื่อนวัด (Slide Caliper Rule)

บรรทัดชนิดนี้ออกแบบไว้ใช้สำหรับวัดขนาดชิ้นงานกลม ที่วัดด้วยบรรทัดเหล็กแบบทั่วไปไม่สะดวกหรือได้ขนาดถูกต้อง บรรทัดชนิดนี้จะสามารถเลื่อนเข้า-ออก วัดได้ทั้งขนาดภายนอกและภายใน คล้ายกับเวอร์เนียคาลิเปอร์



รูปที่ 2-5 บรรทัดแบบมีปากเลื่อนวัด

5. บรรทัดขนาดสั้น (Short Rule Set)

บรรทัดชนิดนี้จะมีเป็นชุดมีทั้งหน่วยวัดนิ้วและหน่วยวัด มิลลิเมตร ระบบนี้จะประกอบด้วยบรรทัด 5 ขนาด คือ $\frac{1}{4}$ นิ้ว $\frac{3}{8}$ นิ้ว $\frac{1}{2}$ นิ้ว $\frac{3}{4}$ นิ้ว และ 1 นิ้ว และจะออกแบบให้มีด้ามยึดสำหรับถือวัดและสามารถ ถอดเปลี่ยนตัวบรรทัดวัดได้ ใช้สำหรับวัดขนาดของ ร่องป่า ในรูลึกหรือร่องแคบ ๆ



รูปที่ 2-6 บรรทัดขนาดสั้น

6. บรรทัดวัดลึก (Rule Depth Gage)

สำหรับบรรทัดแบบวัดลึกนี้จะประกอบด้วย หัววัดและ ไบบรรทัดเหล็ก หัววัดซึ่งมีร่องสำหรับให้ไบบรรทัดเหล็ก เลื่อนขึ้น-ลงได้ โดยหัววัดจะวางให้สัมผัสกับผิวของ ชิ้นงานด้านบนแล้วจะเลื่อนไบบรรทัดเหล็กเข้าวัดขนาด ความลึกในร่อง หรือความลึกของรูชิ้นงาน



รูปที่ 2-7 บรรทัดวัดลึก



ขีดมาตรฐานบัสรัดเหล็ก

1. ขีดมาตรฐานระบบเมตริกบนบรรทัดเหล็ก


สำหรับขีดมาตราหรือขีดสเกลระบบเมตริกบน บรรทัดเหล็กจะมีหน่วยวัด คือ มิลลิเมตร เซนติเมตร และเมตร ในช่วงความยาวจาก 0 ถึง 10 เซนติเมตร หรือ 100 มิลลิเมตร จะมีค่าขีดสเกล 1 ช่องสเกลเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร 2 ช่องสเกลเท่ากับ 1.0 มิลลิเมตร 3 ช่องสเกลเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร 4 ช่องสเกลเท่ากับ 2 มิลลิเมตร จะเพิ่มขึ้นขีดสเกลละ 0.5 มิลลิเมตร จนถึง ขีดสเกลที่ 10 มิลลิเมตร จะมีเลข 1 กำกับอยู่บนนั้นคือ 1 เซนติเมตรนั่นเอง ขนาดความละเอียดช่องสเกลละ

0.5 มิลลิเมตร จะมีไปจนถึงขนาด 100 มิลลิเมตร หรือ 10 เซนติเมตร จากนั้นตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ไปจนถึงความยาวของบรรทัดเหล็กจะมีความละเอียดของช่องสเกลเท่ากับ 1.0 มิลลิเมตร และในทุก ๆ ระยะ 10 มิลลิเมตร หรือทุก 1 เซนติเมตรจะมีเลขกำกับไว้เสมอ และหากสังเกตให้ดีจะพบว่าแต่ละความละเอียดของขีดสเกล ผู้ผลิตจะสร้างความยาวให้แตกต่างกัน ขีดสเกลที่มีความละเอียดมากที่สุดความยาวของขีดสเกลจะสั้นที่สุด และจะเริ่มยาวขึ้นเมื่อความละเอียดน้อยลงตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสังเกตได้ง่ายและสะดวกขึ้น



รูปที่ 2-8 บรรทัดเหล็กสเกลมิลลิเมตร

1.1 การอ่านขีดมาตราเมตริกค่าความละเอียด 0.5 มิลลิเมตร สำหรับบรรทัดเหล็กทั่วไป ค่าความละเอียด 0.5 มิลลิเมตร จะถูกขีดสเกลไว้ในช่วงระยะ 0–100 มิลลิเมตร หรือ 0–10 เซนติเมตร การอ่านค่าบรรทัดเหล็กชนิดนี้อ่านค่าเป็นทศนิยม โดยจะแบ่งระยะ 1 มิลลิเมตร ออกเป็น 2 ช่องสเกล 1 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร 2 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 1.0 มิลลิเมตร 3 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 1.5 มิลลิเมตร 10 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 10.0 มิลลิเมตร หรือเท่ากับ 1 เซนติเมตร สังเกตจะมีเลข 1 กำกับไว้เพื่อเพิ่มหลักสังเกตในการอ่านสเกลของบรรทัดเหล็ก ดังรูปที่ 2-9

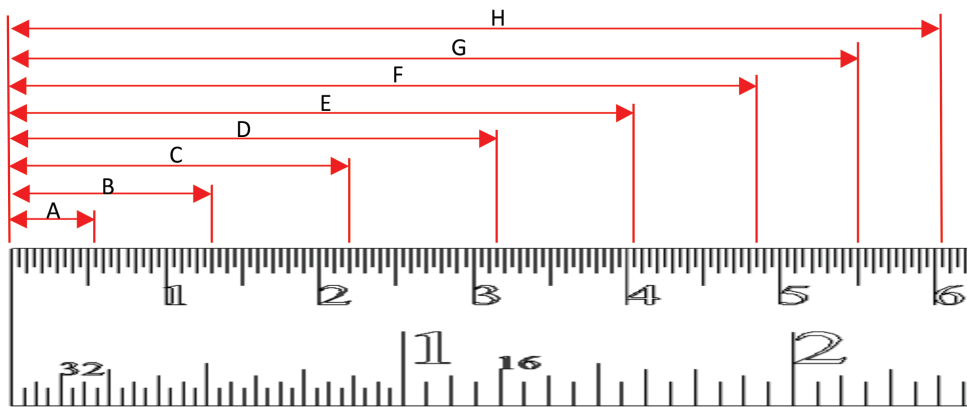


รูปที่ 2-9 ค่าสเกลความละเอียด 0.5 มิลลิเมตร

การอ่านค่าสเกลระบบเมตริกค่าความละเอียด 0.5 มิลลิเมตร จากรูปที่ 2-9

ระยะ A = 5.5 มิลลิเมตร	ระยะ E = 40.5 มิลลิเมตร
ระยะ B = 13.0 มิลลิเมตร	ระยะ F = 48.5 มิลลิเมตร
ระยะ C = 22.0 มิลลิเมตร	ระยะ G = 55.0 มิลลิเมตร
ระยะ D = 31.5 มิลลิเมตร	ระยะ H = 60.5 มิลลิเมตร



1.2 การอ่านขีดมาตราเมตริกค่าความละเอียด 1.0 มิลลิเมตร สำหรับการอ่านค่าบรรทัดเหล็ก ชนิดนี้อ่านค่าเป็นทศนิยม โดยระยะขีดสเกล 1 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิเมตร 2 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 2.0 มิลลิเมตร 3 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 3.0 มิลลิเมตร 10 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 10.0 มิลลิเมตร หรือเท่ากับ 1 เซนติเมตร และสังเกตมีเลข 1 กำกับไว้เพื่อเพิ่มหลักสังเกตในการอ่านค่าสเกลบรรทัดเหล็ก 20 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิเมตร หรือ 2 เซนติเมตร และสังเกตจะมีเลข 2 กำกับไว้เพื่อเพิ่มหลักสังเกตในการอ่านสเกลของ บรรทัดเหล็ก ดังรูปที่ 2-10

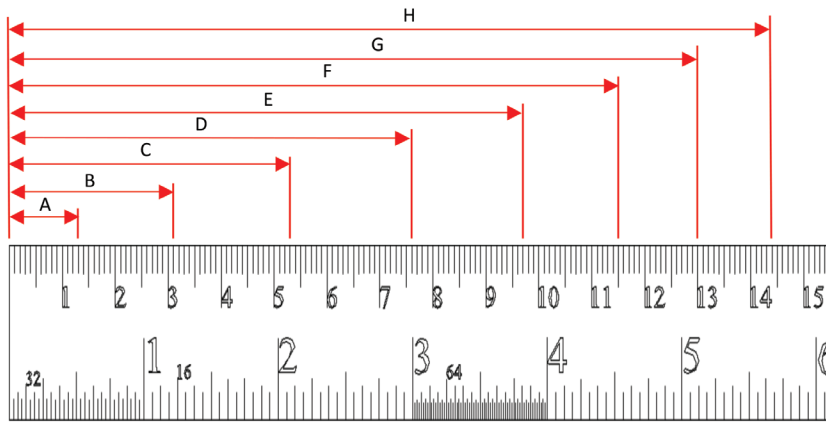

รูปที่ 2-10 ค่าสเกลความละเอียด 1.0 มิลลิเมตร

การอ่านค่าสเกลระบบเมตริกค่าความละเอียด 1.0 มิลลิเมตร จากรูปที่ 2-10

ระยะ A = 13 มิลลิเมตร	ระยะ E = 97 มิลลิเมตร
ระยะ B = 31 มิลลิเมตร	ระยะ F = 115 มิลลิเมตร
ระยะ C = 53 มิลลิเมตร	ระยะ G = 130 มิลลิเมตร
ระยะ D = 76 มิลลิเมตร	ระยะ H = 144 มิลลิเมตร

2. ขีดมาตราระบบอังกฤษบนบรรทัดเหล็ก

สำหรับขีดมาตราหรือขีดสเกลระบบอังกฤษบนบรรทัดเหล็กจะมีหน่วยเป็นนิ้ว แบ่งลักษณะขีดมาตรา ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบเศษส่วนและแบบทศนิยม สำหรับแบบเศษส่วนโดยทั่วไปจะแบ่งความละเอียดของช่วง สเกล 0-1 นิ้ว มีค่าความละเอียดของช่องสเกลเท่ากับ 32 ส่วน ช่วงระยะ 1-3 นิ้ว แบ่งค่าละเอียดของช่องสเกล เท่ากับ 16 ส่วน และช่วงระยะ 3-4 นิ้ว จะแบ่งค่าละเอียดของช่องสเกลเท่ากับ 64 ส่วน และระยะตั้งแต่ 4 นิ้ว เป็นต้นไป จะแบ่งค่าความละเอียดของช่องสเกลเท่ากับ 16 ส่วน ดังรูปที่ 2-11 และหากเป็นการแบ่งแบบทศนิยม จะแบ่งได้ละเอียดสุด $\frac{1}{100}$ นิ้ว หรือ 0.01 นิ้ว ดังรูปที่ 2-12




รูปที่ 2-11 ขีดมาตราระบบอังกฤษแบบเศษส่วน



รูปที่ 2-12 ขีดมาตรฐานระบบอังกฤษแบบทศนิยม

2.1 การอ่านขีดมาตรฐานอังกฤษ ค่าความละเอียด $\frac{1}{16}$ นิ้ว หรือใน 1 นิ้ว แบ่งเป็น 16 ส่วน สำหรับการอ่านค่าบรรทัดเหล็กชนิดนี้ อ่านค่าเป็นเศษส่วนและควรอ่านให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสมอ ๆ เมื่อค่าการอ่านสเกลสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ โดยระยะขีดสเกล 1 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{1}{16}$ นิ้ว 2 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{2}{16}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{8}$ นิ้ว 3 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{3}{16}$ นิ้ว 4 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{4}{16}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{4}$ นิ้ว ทุกช่องสเกลที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องสเกล ค่าความละเอียดก็จะเพิ่มขึ้น $\frac{1}{16}$ นิ้วเสมอ การอ่านค่าสเกลระบบอังกฤษ $\frac{1}{16}$ นิ้ว ดังรูปที่ 2-13

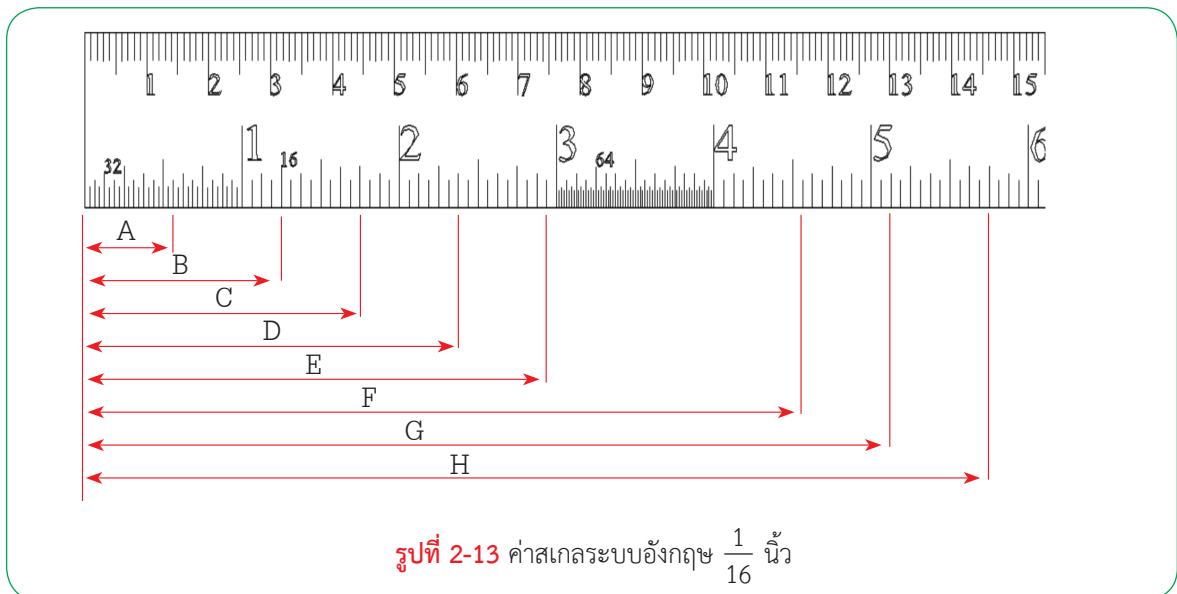

รูปที่ 2-13 ค่าสเกลระบบอังกฤษ $\frac{1}{16}$ นิ้ว

$$\text{ระยะ A} = \frac{9}{16} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ B} = 1\frac{4}{16} \text{ หรือ } 1\frac{1}{4} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ C} = 1\frac{12}{16} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ D} = 2\frac{6}{16} \text{ หรือ } 2\frac{3}{8} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ E} = 2\frac{15}{16} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ G} = 5\frac{2}{16} \text{ หรือ } 5\frac{1}{8} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ F} = 4\frac{9}{16} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ H} = 5\frac{12}{16} \text{ หรือ } 5\frac{3}{4} \text{ นิ้ว}$$

สาระน่ารู้




การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

นำตัวประกอบร่วมของเศษและส่วน มาหารเศษและส่วนต่อ
เนื่องกันไปจนกว่าจะไม่มีตัวประกอบร่วม (ยกเว้น 1) มาหารได้อีก



2.2 การอ่านค่าขีดมาตราระบบอังกฤษ ค่าความละเอียด $\frac{1}{32}$ นิ้ว หรือใน 1 นิ้ว แบ่งเป็น 32 ส่วน

สำหรับการอ่านค่าบรรทัดเหล็กชนิดนี้อ่านค่าเป็นเศษส่วนและควรอ่านให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสมอ ๆ เมื่อค่าการอ่านสเกลสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ โดยระยะขีดสเกล 1 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{1}{32}$ นิ้ว 2 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{2}{32}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{16}$ นิ้ว 3 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{3}{32}$ นิ้ว 4 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{4}{32}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{8}$ นิ้ว ทุกช่องสเกลที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องสเกล ค่าขนาดที่อ่านได้ก็จะเพิ่มขึ้น $\frac{1}{32}$ นิ้ว เสมอ ๆ การอ่านค่าสเกลระบบอังกฤษ $\frac{1}{32}$ นิ้ว ดังรูปที่ 2-14

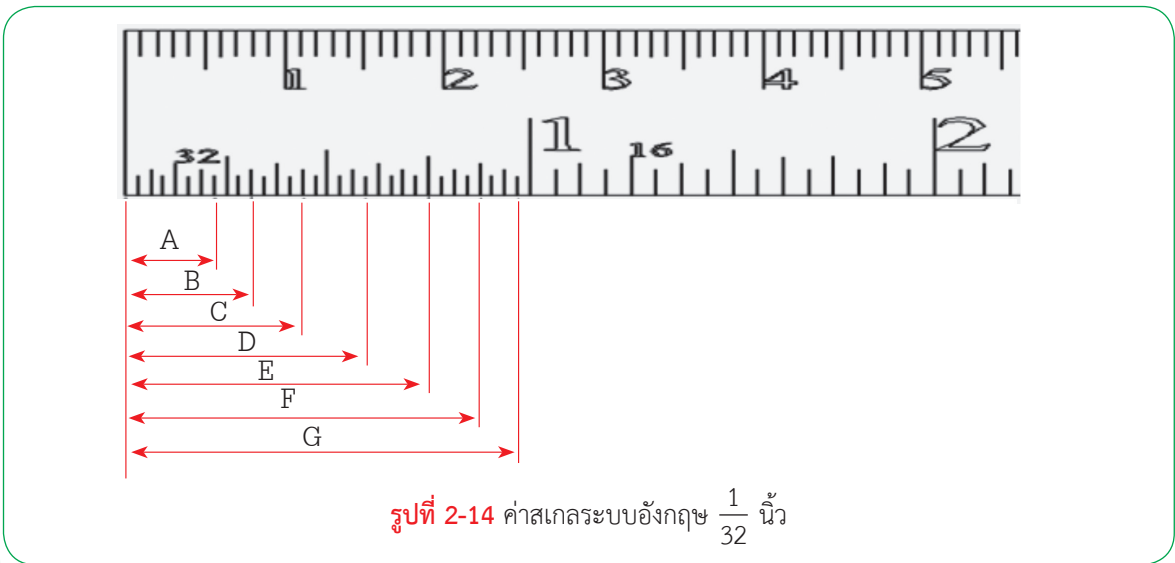

รูปที่ 2-14 ค่าสเกลระบบอังกฤษ $\frac{1}{32}$ นิ้ว

การอ่านค่าสเกลระบบอังกฤษความละเอียด $\frac{1}{32}$ นิ้ว จากรูปที่ 2-14

ระยะ A = $\frac{7}{32}$ นิ้ว

ระยะ E = $\frac{24}{32}$ หรือ $\frac{3}{4}$ นิ้ว

ระยะ B = $\frac{10}{32}$ หรือ $\frac{5}{16}$ นิ้ว

ระยะ F = $\frac{28}{32}$ หรือ $\frac{7}{8}$ นิ้ว


ระยะ C = $\frac{14}{32}$ หรือ $\frac{7}{16}$ นิ้ว

ระยะ G = $\frac{31}{32}$ นิ้ว

ระยะ D = $\frac{19}{32}$ นิ้ว

2.3 การอ่านค่าขีดมาตราระบบอังกฤษ ค่าความละเอียด $\frac{1}{64}$ นิ้ว หรือใน 1 นิ้ว แบ่งเป็น 64 ส่วน

สำหรับการอ่านค่าบรรทัดเหล็กชนิดนี้อ่านค่าเป็นเศษส่วนและควรอ่านให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสมอ ๆ เมื่อค่าการอ่านสเกลสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ โดยระยะขีดสเกล 1 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{1}{64}$ นิ้ว 2 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{2}{64}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{32}$ นิ้ว 3 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{3}{64}$ นิ้ว 4 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{4}{64}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{16}$ นิ้ว ทุกช่องสเกลที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องสเกล ค่าขนาดที่อ่านได้ก็จะเพิ่มขึ้น $\frac{1}{64}$ นิ้ว เสมอ ๆ การอ่านค่าสเกลระบบอังกฤษ $\frac{1}{64}$ นิ้ว ดังรูปที่ 2-15

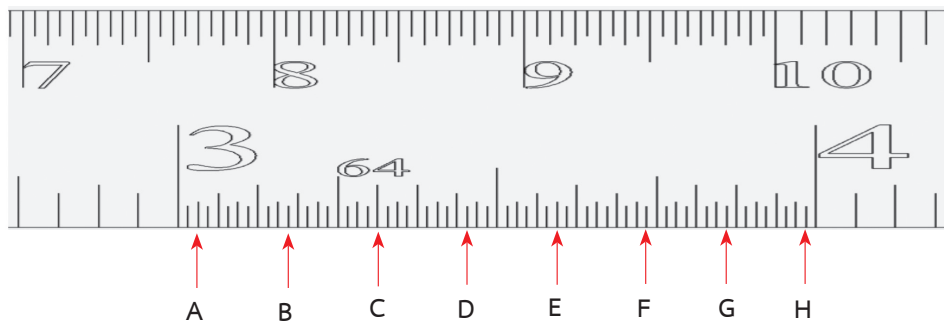

รูปที่ 2-15 ค่าสเกลระบบอังกฤษ $\frac{1}{64}$ นิ้ว

การอ่านค่าสเกลระบบอังกฤษ ค่าความละเอียด $\frac{1}{64}$ นิ้ว จากรูปที่ 2-15

$$\text{ระยะ A} = 3\frac{2}{64} \text{ หรือ } 3\frac{1}{32} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ E} = 3\frac{38}{64} \text{ หรือ } 3\frac{19}{32} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ B} = 3\frac{11}{64} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ F} = 3\frac{47}{64} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ C} = 3\frac{20}{64} \text{ หรือ } 3\frac{5}{16} \text{ นิ้ว}$$


$$\text{ระยะ G} = 3\frac{55}{64} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ D} = 3\frac{29}{64} \text{ นิ้ว}$$

$$\text{ระยะ H} = 3\frac{63}{64} \text{ นิ้ว}$$

2.4 การอ่านค่าขีดมาตราระบบอังกฤษแบบทศนิยม ค่าความละเอียด 0.02 นิ้ว

บรรทัดเหล็กชนิดนี้อ่านค่าเป็นทศนิยม โดยจะแบ่งระยะ 1 นิ้ว ออกเป็น 10 ส่วนหลัก จากนั้นในแต่ละ 10 ส่วนหลักก็จะแบ่งละเอียดอีก 5 ส่วน หรือสรุปก็คือว่า ในระยะ 1 นิ้วแบ่งละเอียดออกเป็น 50 ส่วน ค่าความละเอียด 1 ส่วนก็จะมีค่าเท่ากับ $\frac{1}{50}$ หรือ 0.02 นิ้ว 2 ส่วน ก็จะมีค่าความละเอียดเท่ากับ 0.04 นิ้ว 5 ส่วน ก็จะมีค่าความละเอียดเท่ากับ 0.10 นิ้ว 10 ส่วน ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.20 นิ้ว 50 ส่วน ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.00 นิ้ว

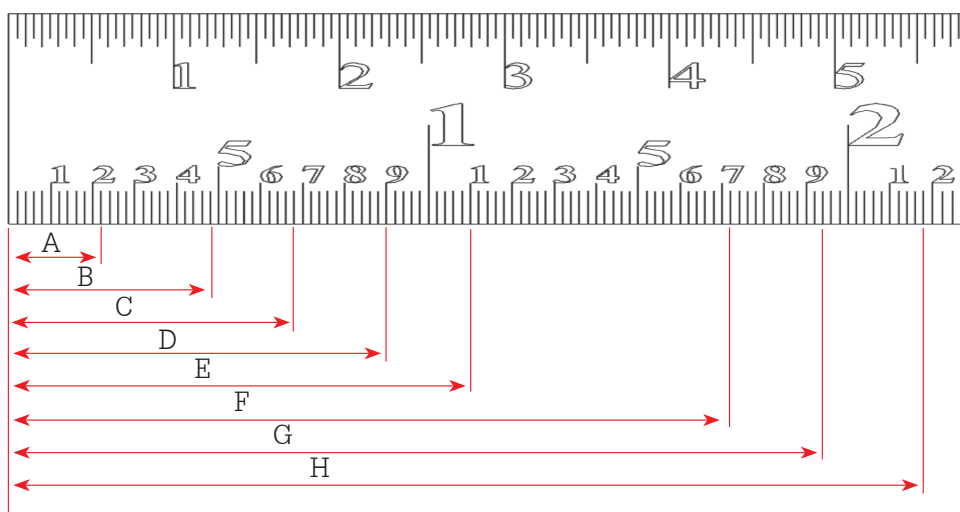

รูปที่ 2-16 ขีดมาตราระบบอังกฤษแบบทศนิยม ค่าความละเอียด 0.02 นิ้ว




การอ่านค่าสเกลระบบอังกฤษแบบทศนิยม ค่าความละเอียด 0.02 นิ้ว จากรูปที่ 2-16

ระยะ A = 0.22 นิ้ว	ระยะ E = 1.10 นิ้ว
ระยะ B = 0.48 นิ้ว	ระยะ F = 1.72 นิ้ว
ระยะ C = 0.68 นิ้ว	ระยะ G = 1.94 นิ้ว
ระยะ D = 0.90 นิ้ว	ระยะ H = 2.18 นิ้ว

2.5 การอ่านค่าขีดมาตรฐานระบบอังกฤษแบบทศนิยม ค่าความละเอียด 0.01 นิ้ว

บรรทัดเหล็กชนิดนี้อ่านค่าเป็นทศนิยม โดยจะแบ่งระยะ 1 นิ้ว ออกเป็น 10 ส่วนหลัก จากนั้นในแต่ละ 10 ส่วนหลักก็จะแบ่งละเอียดอีก 10 ส่วน หรือสรุปก็คือว่า ในระยะ 1 นิ้ว แบ่งละเอียดออกเป็น 100 ส่วน ค่าความละเอียด 1 ส่วนจะมีค่าเท่ากับ $\frac{1}{100}$ หรือ 0.01 นิ้ว 2 ส่วน มีค่าความละเอียดเท่ากับ 0.02 นิ้ว 10 ส่วน มีค่าความละเอียดเท่ากับ 0.10 นิ้ว 20 ส่วน มีค่าเท่ากับ 0.20 นิ้ว

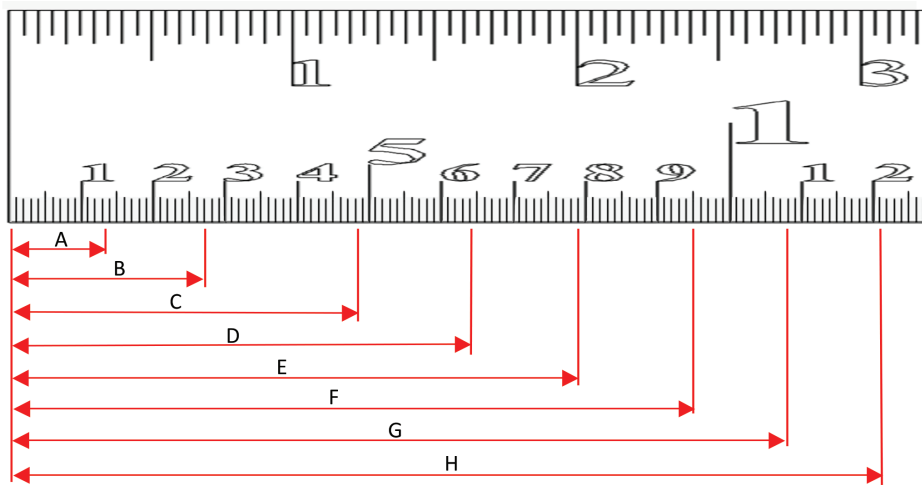

รูปที่ 2-17 ขีดมาตรฐานระบบอังกฤษแบบทศนิยม ค่าความละเอียด 0.01 นิ้ว

การอ่านค่าสเกลระบบอังกฤษ ค่าความละเอียด 0.01 นิ้ว จากรูปที่ 2-17

ระยะ A = 0.13 นิ้ว
ระยะ B = 0.27 นิ้ว
ระยะ C = 0.48 นิ้ว
ระยะ D = 0.64 นิ้ว
ระยะ E = 0.79 นิ้ว
ระยะ F = 0.95 นิ้ว
ระยะ G = 1.08 นิ้ว
ระยะ H = 1.21 นิ้ว



การใช้งานบรรทัดเหล็ก

สำหรับการใช้งานของบรรทัดเหล็กนั้นในการวัดขนาดหรือในกระบวนการผลิตชิ้นงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะที่สำคัญ ๆ คือ

1. **การใช้บรรทัดเหล็กวัดขนาดชิ้นงาน** เพื่อให้ทราบขนาดของชิ้นงานที่ทำการวัด
2. **การใช้บรรทัดเหล็กถ่ายขนาดวัด** เพื่อร่างแบบงานหรือขีดหมายขนาดลงชิ้นงาน



รูปที่ 2-18 การใช้บรรทัดเหล็กวัดขนาดความกว้างชิ้นงาน



รูปที่ 2-19 การใช้บรรทัดเหล็กถ่ายขนาดลงชิ้นงานเพื่อขีดหมายระยะความยาวที่ต้องการกลึงปอก



รูปที่ 2-20 การใช้บรรทัดเหล็กถ่ายขนาดลงเหล็กเพลลาเพื่อขีดหมายระยะความยาวที่ต้องการตัด



รูปที่ 2-21 การใช้บรรทัดเหล็กถ่ายขนาดลงชิ้นงานให้ได้ระยะความยาวที่ต้องการตัด




รูปที่ 2-22 การใช้บรรทัดเหล็กขีดร่างแบบชิ้นงาน



ข้อควรระวังในการใช้บรรทัดเหล็ก


1. **แนวของบรรทัดเหล็กกับแนววัดของชิ้นงานจะต้องอยู่ในแนวที่ถูกต้อง** แนววัดที่ถูกต้องคือถูกต้องทั้งแนวระดับและแนวระนาบจึงจะได้ค่าวัดที่ถูกต้อง หากแนววัดไม่อยู่ในแนวที่ถูกต้องค่าวัดจะผิดพลาด ดังรูปที่ 2-23

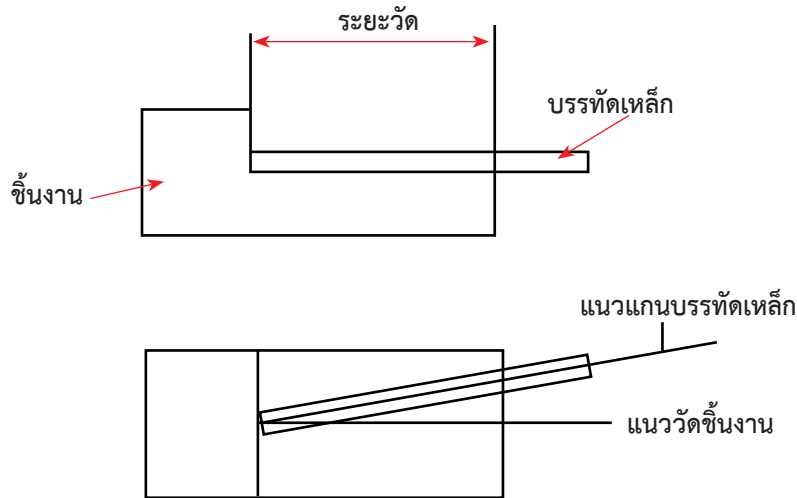

รูปที่ 2-23 แนวแกนบรรทัดเหล็กไม่ตรงกับแนววัดชิ้นงาน


2. **เนื่องจากปลายของบรรทัดเหล็กสึกหรือมุมของปลายชิ้นงานถูกกลมคม** สามารถแก้ไขได้ดังนี้

ก. **ใช้แท่งขนานเทียบหรือฉากช่วยเทียบ** ที่ตำแหน่งของจุดเริ่มวัด ดังรูปที่ 2-24

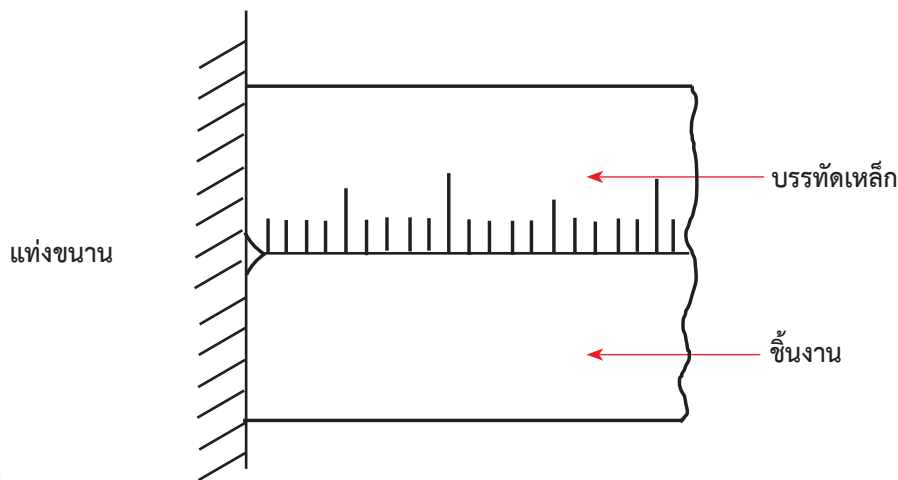


รูปที่ 2-24 การใช้แท่งขนานช่วยในการวัด

ข. เลื่อนวางขีดสเกลหรือขีดมาตราของ
บรรทัดเหล็ก ให้เข้ามาตรงกับขีดสเกลที่สมบูรณ์เป็น
จุดเริ่มวัด ดังรูปที่ 2-25

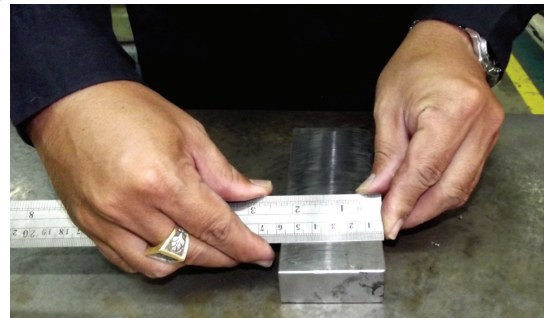

รูปที่ 2-25 การเลื่อนวางขีดสเกลที่สมบูรณ์
ให้ตรงกับจุดเริ่มวัด

การวัดหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือขนาดท่อด้วยบรรทัดเหล็ก ทำการวัดโดยกำหนดให้
ขีดเริ่มต้นของสเกลบรรทัดเหล็กเป็นขีดเริ่มต้นในการวัดหรือจุดอ้างอิงแล้วค่อย ๆ เคลื่อนบรรทัดไปมาในแนวรัศมี
เพื่อหาขนาดโตสุดของชิ้นงาน ดังรูปที่ 2-26

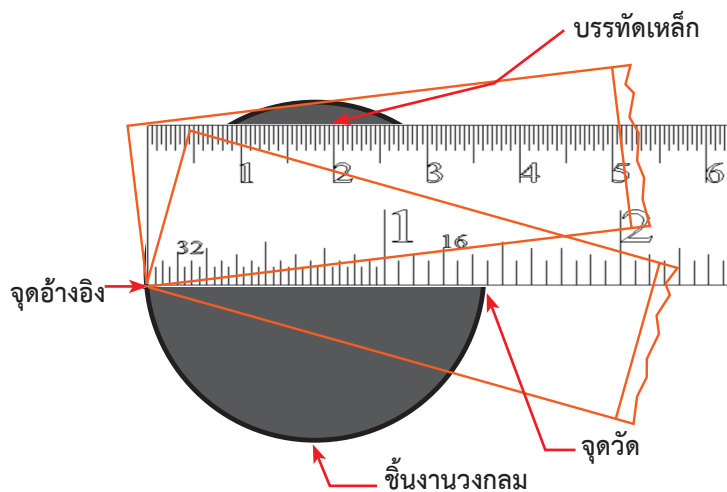


รูปที่ 2-26 การวัดชิ้นงานกลมด้วยบรรทัดเหล็ก


ชวนคิด



การวัดขนาดความโตชิ้นงาน
กลมโดยบรรทัดเหล็ก ตำแหน่ง
ที่ต้อง คือ ตำแหน่งที่ได้ค่า
ขนาดวัดโตสุดหรือเล็กสุดของ
ชิ้นงาน

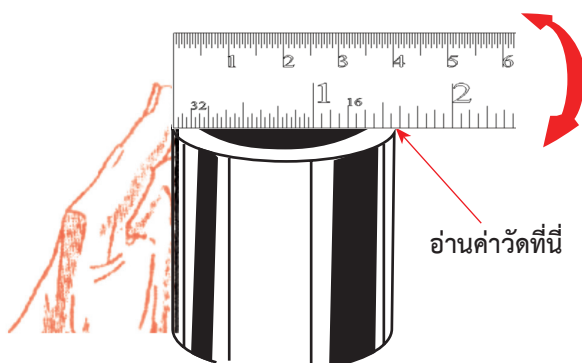

รูปที่ 2-27 การวัดขนาดภายนอกท่อด้วยบรรทัดเหล็ก

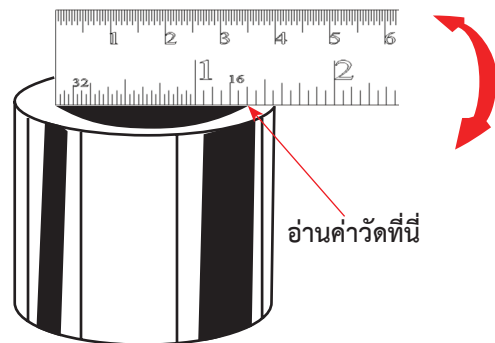

รูปที่ 2-28 การวัดขนาดภายในท่อ



ข้อควรระวังและการบำรุงรักษาบรรทัดเหล็ก

บรรทัดเหล็กเป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ต้องการความระมัดระวังในการใช้งาน ไม่ว่าจะในขณะที่ใช้งานหรือหลังใช้งาน ควรระมัดระวังและบำรุงรักษาดังต่อไปนี้

1. บรรทัดเหล็กมิได้สำหรับวัดขนาดของงานเท่านั้น อย่าใช้แทนเป็นเครื่องมืออื่น ๆ เช่น อย่าใช้บรรทัดเหล็กเป็นเหล็กขีด ขีดร่างแบบลงชิ้นงานหรือใช้แทนไขควง
2. ไม่ควรวางหรือเก็บบรรทัดเหล็กพร้อมกับเครื่องมือชนิดอื่น
3. ระมัดระวังไม่ควรให้บรรทัดเหล็กตกหล่น อาจจะทำให้ขีดสเกลเริ่มชำรุดได้
4. ก่อนและหลังการใช้งานบรรทัดเหล็กควรเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 95% ทั้งไว้สักพักหนึ่งและทาด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม แล้วแขวนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย



รูปที่ 2-29 การเช็ดทำความสะอาดบรรทัดเหล็ก




ตลับเมตร (Tape Rules)

ตลับเมตรเป็นเครื่องมือวัดขนาดความยาว มีลักษณะเป็นสายวัดโลหะแผ่นบางเคลือบสี ม้วนอยู่ในตลับโลหะหรือบางรุ่นก็เป็นตลับพลาสติก ซึ่งความยาวของสายวัดมีขนาดยาวกว่าบรรทัดเหล็ก เช่น ขนาดความยาว 3 เมตร 5 เมตร หรือ 8 เมตร เป็นต้น จากสายวัดที่มีขนาดยาวนี้จึงเป็นข้อเด่นของตลับเมตรที่ใช้งานอย่างกว้างขวางเพราะสามารถวัดขนาดความยาวได้มากกว่าบรรทัดเหล็กและมีขนาดเล็กพกพาสะดวก

ส่วนประกอบของตลับเมตร

1. **ตลับ** มีลักษณะเหมือนโครงฝาครอบให้กลไกเหล็กสปริงดันในทำหน้าที่ดึงแผ่นโลหะสายวัดกลับเข้าสู่ตลับ และยังทำหน้าที่เก็บสายวัดไว้ภายในตลับเมตรอีกด้วย
2. **ปุ่มล็อก** มีลักษณะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้น-ลง ทำหน้าที่ในการล็อกตำแหน่งสายวัดไม่ให้กลับเข้าสู่ตลับในขณะที่ใช้งาน
3. **สายวัด** ทำจากเหล็กแผ่นบางที่ผ่านการเคลือบสี ออกแบบให้โค้งเพื่อสามารถใช้งานขณะยืดออกยาว ๆ ได้ในระดับขนานกับพื้น ที่สายวัดจะมีขีดมาตราหรือขีดสเกลเพื่อให้อ่านค่าขณะใช้งาน
4. **ขอเกี่ยว** ออกแบบให้อยู่บริเวณด้านปลายของสายวัดเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดศูนย์ของการอ่านค่าขีดสเกลของตลับเมตร

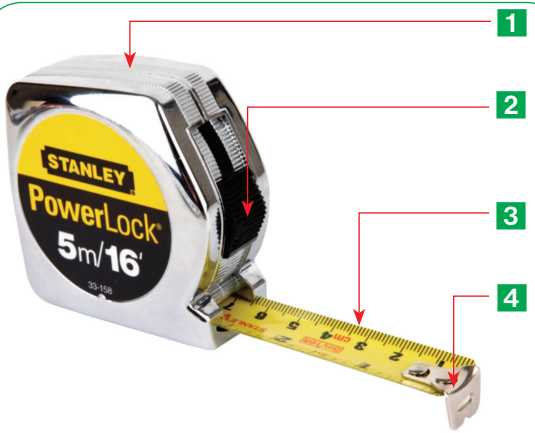

รูปที่ 2-30 ลักษณะส่วนประกอบของตลับเมตร



รูปที่ 2-31 ลักษณะของตลับเมตรขนาดต่าง ๆ

สาระน่ารู้



ขอกี๊วตลับเมตร จะสามารถเลื่อนได้เท่ากับ
ความหนาของขอกี๊ว เพื่อชดเชยค่าความหนา
ของตัวขอกี๊ว

การอ่านค่าขีดมาตราของตลับเมตร


สำหรับขีดมาตราหรือขีดสเกลของตลับเมตรจะมีหลายแบบ แต่ที่จะยกตัวอย่างค่าขีดสเกลของตลับเมตรที่นิยมใช้งาน โดยจะมีขีดสเกลไว้ 2 ระบบ คือ ระบบเมตริกมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร จะอยู่ที่ด้านล่างของสายวัด ส่วนขีดสเกลระบบอังกฤษมีหน่วยเป็นนิ้ว จะอยู่ด้านบนของสายวัด



รูปที่ 2-32 ลักษณะขีดสเกลของตลับเมตร

ค่าขนาดขีดสเกลระบบเมตริกบนตลับเมตรทั่วไป

สำหรับค่าขนาดขีดสเกลระบบเมตริกของสายวัดตลับเมตรที่นิยมใช้จะแบ่งละเอียด 1 มิลลิเมตร ระยะขีดสเกล 1 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิเมตร 2 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 2 มิลลิเมตร 3 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 3 มิลลิเมตร 4 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 4 มิลลิเมตร 5 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 5 มิลลิเมตร 6 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 6 มิลลิเมตร 7 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 7 มิลลิเมตร 8 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 8 มิลลิเมตร 9 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 9 มิลลิเมตร 10 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 10.0 มิลลิเมตร หรือเท่ากับ 1 เซนติเมตร และสังเกตจะมีเลข 1 กำกับไว้ 20 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 20 มิลลิเมตร หรือ 2 เซนติเมตร และสังเกตจะมีเลข 2 กำกับไว้ 100 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ 100 มิลลิเมตร หรือ 10 เซนติเมตร และสังเกตจะมีเลข 10 สีแดงกำกับไว้เพื่อเพิ่มจุดสังเกตในการอ่านสเกล

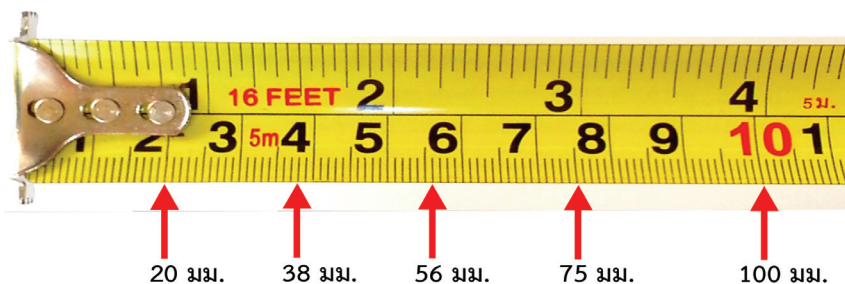


รูปที่ 2-33 ค่าขีดสเกลหน่วยมิลลิเมตรของตลับเมตร



ค่าขนาดขีดสเกลระบบอังกฤษบนตลับเมตรทั่วไป

สำหรับค่าขีดมาตราของระบบอังกฤษโดยทั่วไปจะแบ่งค่าความละเอียด $\frac{1}{16}$ นิ้ว หรือใน 1 นิ้ว แบ่งเป็น 16 ส่วน สำหรับการอ่านค่าสายวัดตลับเมตรชนิดนี้จะอ่านค่าเป็นเศษส่วนและควรอ่านให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเสมอ ๆ เมื่อค่าการอ่านสเกลสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ โดยระยะขีดสเกล 1 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{1}{16}$ นิ้ว 2 ช่องสเกลมีค่าเท่ากับ $\frac{2}{16}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{8}$ นิ้ว 3 ช่องสเกล มีค่าเท่ากับ $\frac{3}{16}$ นิ้ว 4 ช่องสเกล ก็จะมีค่าเท่ากับ $\frac{4}{16}$ นิ้ว หรือ $\frac{1}{4}$ นิ้ว ทุกช่องสเกลที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องสเกล ค่าความละเอียดก็จะเพิ่มขึ้น $\frac{1}{16}$ นิ้วเสมอ

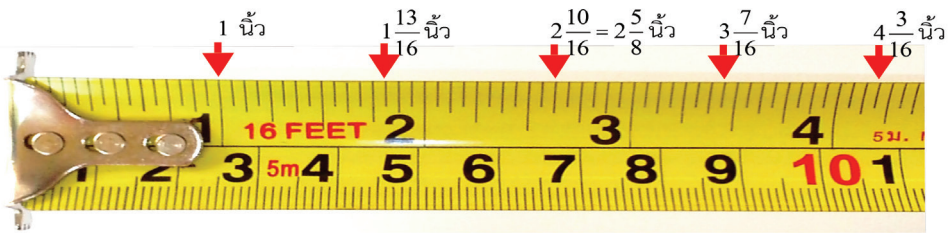

รูปที่ 2-34 ค่าขีดสเกลหน่วยนิ้วของตลับเมตร

การใช้งานตลับเมตร

สำหรับการใช้งานของตลับเมตรนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะที่สำคัญ ๆ คือ

- การใช้ตลับเมตรวัดขนาดชิ้นงาน เพื่อให้ทราบค่าขนาดของชิ้นงานที่ทำการวัด
- การใช้ตลับเมตรถ่ายขนาดวัด เพื่อร่างแบบงานหรือถ่ายขนาดลงชิ้นงาน



รูปที่ 2-35 ลักษณะการใช้ตลับเมตรตั้งขนาดเพื่อตัดงาน



รูปที่ 2-36 ลักษณะการใช้ตลับเมตรวัดขนาดชิ้นงาน



รูปที่ 2-37 ลักษณะการใช้ตลับเมตรถ่ายขนาดลงชิ้นงาน



รูปที่ 2-38 ลักษณะการใช้ตลับเมตรถ่ายขนาดลงชิ้นงาน

วิธีการใช้ตลับเมตรวัดขนาดชิ้นงาน

1. ปลดล็อกสายวัดโลหะแผ่นบาง เพื่อให้สายวัดเคลื่อนที่ออกจากตลับเมตรได้
2. ใช้มือดึงสายวัดออกจากตลับเมตรเบา ๆ ให้ขอยกเกี่ยวกับปลายชิ้นงาน
3. ปลดล็อกสายวัดออกจนตัวตลับเมตรเลยชิ้นงานอีกด้านหนึ่ง
4. กดปุ่มล็อกสายวัด จัดตำแหน่งสายวัดให้แนบกับชิ้นงาน แล้วทำการอ่านค่าวัดจากสายวัด
5. ปลดล็อกสายวัด แล้วใช้มือประคองสายวัดให้กลับเข้าตลับเมตรเบา ๆ



รูปที่ 2-39 ลักษณะการใช้ตลับเมตรวัดขนาดชิ้นงาน

ข้อควรระวังและการบำรุงรักษาตลับเมตร

ตลับเมตรเป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ต้องการความระมัดระวังในการใช้งาน ไม่ว่าจะในขณะที่ใช้งานหรือหลังใช้งาน ควรระมัดระวังและบำรุงรักษาดังต่อไปนี้

1. การเก็บสายวัดเข้าตลับควรใช้มือประคอง ไม่ควรเก็บด้วยแรงสปริงในตัวตลับอย่างรวดเร็ว
2. ไม่ควรวางหรือเก็บตลับเมตรรวมกับเครื่องมือชนิดอื่น
3. ระมัดระวังไม่ควรให้ตลับเมตรตกหล่น อาจทำให้เกิดการชำรุดได้
4. ไม่ใช่วัสดุที่มีความแข็งขีดลงบนสายวัดหรือพับสายวัดเพื่อทำตำหนิขณะใช้งานโดยเด็ดขาด
5. การใช้ขอยกควรใช้ด้วยแรงที่พอเหมาะ ไม่กระชากหรือใช้แรงดึงและดันที่มากเกินไป อาจทำให้ตำแหน่งขอยกเปลี่ยนแปลง เกิดความคลาดเคลื่อนต่อขนาดวัดได้
6. ก่อนและหลังการใช้งานตลับเมตรเหล็กควรเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด ทาน้ำมันที่สายวัดบาง ๆ เพื่อป้องกันสนิม แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย



สรุปท้ายหน่วย

บรรทัดเหล็ก เป็นเครื่องมือวัดความยาวพื้นฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีลักษณะเป็นแผ่นบางยาวบิดงอได้เล็กน้อย ทำจากเหล็กไร้สนิม มีหลายชนิด ได้แก่

- บรรทัดเหล็กแบบธรรมดา
- บรรทัดเหล็กแบบหน้าแคบ
- บรรทัดแบบขอเกี่ยว
- บรรทัดแบบมีปากเลื่อนวัด
- บรรทัดสั้น
- บรรทัดวัดลึก

ค่าขนาดขีดมาตราบนบรรทัดเหล็กแบบทั่วไปจะมีสองด้าน ด้านหนึ่งจะเป็นระบบเมตริก ค่าความละเอียด 0.05 มิลลิเมตร ส่วนอีกตำแหน่งจะเป็นระบบอังกฤษ ค่าความละเอียด $\frac{1}{32}$ นิ้ว $\frac{1}{16}$ นิ้ว

การใช้งานบรรทัดเหล็กแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

- การใช้บรรทัดเหล็กวัดขนาดความยาวของชิ้นงาน
- การใช้บรรทัดเหล็กถ่ายขนาดวัด

ตลับเมตร

เป็นเครื่องมือวัดขนาดความยาวที่สามารถวัดความยาวได้มากกว่าบรรทัดเหล็กหลายเท่า มีลักษณะเป็นสายวัดโลหะแผ่นบางเคลื่อนที่ม้วนอยู่ในตลับ

ขีดมาตราบนตลับเมตรแบบทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 ด้านเช่นกัน ด้านหนึ่งเป็นระบบเมตริก อ่านค่าขนาดได้ละเอียดสุด 1 มิลลิเมตร ส่วนอีกด้านเป็นระบบอังกฤษ อ่านค่าได้ละเอียด $\frac{1}{16}$ นิ้ว



แบบฝึกหัด หน่วยที่ 2



ตอนที่ 1

 
จงทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. จากรูปคือบรรทัดเหล็กชนิดใด



- ก. บรรทัดเหล็กแบบทั่วไป
- ข. บรรทัดเหล็กแบบขงเกี่ยว
- ค. บรรทัดเหล็กแบบปากเลื่อน
- ง. บรรทัดเหล็กแบบบรรทัดสั้น
- จ. บรรทัดเหล็กแบบวัดลึก

2. จากรูปคือบรรทัดเหล็กชนิดใด



- ก. บรรทัดเหล็กแบบทั่วไป
- ข. บรรทัดเหล็กแบบขงเกี่ยว
- ค. บรรทัดเหล็กแบบปากเลื่อน
- ง. บรรทัดเหล็กแบบบรรทัดสั้น
- จ. บรรทัดเหล็กแบบวัดลึก

3. วัสดุที่นิยมใช้ทำบรรทัดเหล็ก คืออะไร

- ก. เหล็กแผ่น
- ข. เหล็กเครื่องมือ
- ค. เหล็กไร้สนิม
- ง. เหล็กเหนียว
- จ. บรรทัดเหล็กแบบวัดลึก

4. บรรทัดเหล็กแบบทั่วไป มีค่าความละเอียดสูงสุดของขีดมาตราระบบเมตริกที่มิลลิเมตร

- ก. 0.01 มิลลิเมตร
- ข. 0.05 มิลลิเมตร
- ค. 0.10 มิลลิเมตร
- ง. 0.50 มิลลิเมตร
- จ. 1.00 มิลลิเมตร

5. บรรทัดเหล็กแบบทั่วไป มีค่าความละเอียดสูงสุดของขีดมาตราระบบอังกฤษ คือข้อใด

- ก. $\frac{1}{64}$ นิ้ว
- ข. $\frac{1}{32}$ นิ้ว
- ค. $\frac{1}{16}$ นิ้ว
- ง. $\frac{1}{8}$ นิ้ว
- จ. $\frac{1}{4}$ นิ้ว

6. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะแนววัดที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานบรรทัดเหล็ก

- ก. ลักษณะแนวระดับถูกต้อง
- ข. ลักษณะแนวระนาบถูกต้อง
- ค. ลักษณะแนวระดับและแนวระนาบถูกต้อง
- ง. ลักษณะแนวเล็งถูกต้อง
- จ. ลักษณะแนวแกนและแนวเล็งถูกต้อง

7. หากแนววัดของบรรทัดเหล็ก **ไม่ถูกต้อง** จะส่งผลอย่างไร

- ก. ไม่ส่งผลเพราะค่าความละเอียดของบรรทัดเหล็กไม่สูง
- ข. ได้ค่าวัดที่ไม่ถูกต้อง
- ค. ได้ค่าวัดที่น้อยกว่าความเป็นจริง
- ง. ได้ค่าวัดที่มากกว่าความเป็นจริง
- จ. เกิดความเสียหายต่อบรรทัดเหล็ก

8. การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงานด้วยบรรทัดเหล็ก ขนาดวัดที่ถูกต้องคือข้อใด

- ก. ขนาดวัดที่น้อยที่สุด
- ข. ขนาดวัดที่มากที่สุด
- ค. ค่าเฉลี่ยของขนาดวัดโตสุด-ขนาดวัดน้อยสุด
- ง. ขนาดวัดโตสุด-ขนาดวัดน้อยสุด
- จ. ขนาดวัดน้อยสุด-ขนาดวัดโตสุด

9. ข้อใด **ไม่ใช่** ส่วนประกอบของตลับเมตร

- ก. สายวัด
- ข. ตลับ
- ค. ปุ่มล็อก
- ง. ขอเกี่ยว
- จ. สเกลหลักและสเกลเลื่อน

10. ข้อใดกล่าว **ไม่ถูกต้อง** เกี่ยวกับการใช้ตลับเมตร

- ก. ปลดล็อกสายวัดโลหะแผ่นบาง เพื่อให้สายวัดเคลื่อนที่ออกจากตลับเมตรได้
- ข. ใช้มือดึงสายวัดออกจากตลับเมตรเบา ๆ ให้ขอเกี่ยวเกี่ยวกับปลายชิ้นงาน
- ค. ปลดสายวัดออกจนตัวตลับเมตรเลยชิ้นงานอีกด้านหนึ่ง
- ง. กดปุ่มล็อกสายวัด จัดตำแหน่งสายวัดให้แนบกับชิ้นงาน แล้วทำการอ่านค่าวัดจากสายวัด
- จ. ปลดล็อกสายวัด ให้สายวัดกลับเข้าตลับด้วยแรงของสปริงด้านในตลับเมตรอย่างรวดเร็ว

ตอนที่ 2


จงทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ถูกต้อง และทำเครื่องหมาย ✗ หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง

1. *บรรทัดเหล็กส่วนใหญ่ ทำจากเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)*
2. *บรรทัดเหล็กแบบที่นิยมใช้ใช้งานมากที่สุด คือ บรรทัดเหล็กแบบพอเพียง*
3. *บรรทัดเหล็กแบบทั่วไปประกอบด้วยขีดมาตรฐานระบบเมตริกและระบบอังกฤษ*
4. *ช่วงระยะ 0-1 นิ้ว ของขีดมาตรฐานระบบอังกฤษ บรรทัดเหล็กมีค่าความละเอียดของช่องสเกลเท่ากับ 32 ส่วน*
5. *ช่วงระยะความยาว 0-10 เซนติเมตร ของขีดมาตรฐานระบบเมตริกบนบรรทัดเหล็กมีค่าความละเอียดของช่องสเกลเท่ากับ 1 มิลลิเมตร*
6. *การใช้งานบรรทัดเหล็กแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ใช้วัดขนาดชิ้นงานและถ่ายขนาดวัดลงชิ้นงาน*
7. *แนววัดของบรรทัดเหล็กที่ถูกต้อง คือ จะต้องถูกต้องทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ*
8. *ก่อนและหลังใช้งานบรรทัดเหล็กควรเช็ดทำความสะอาดเสมอ ๆ*
9. *ส่วนประกอบของตลับเมตร ประกอบด้วย ตลับและสายวัด*
10. *ค่าขนาดของขีดมาตรฐานระบบเมตริกบนตลับเมตรมีความละเอียด 1 มิลลิเมตร*




ตอนที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์

1. จงบอกลักษณะของบรรทัดเหล็กแบบทั่วไป มีลักษณะอย่างไร
2. จากรูป จงอ่านค่าขนาดขีดมาตรา แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

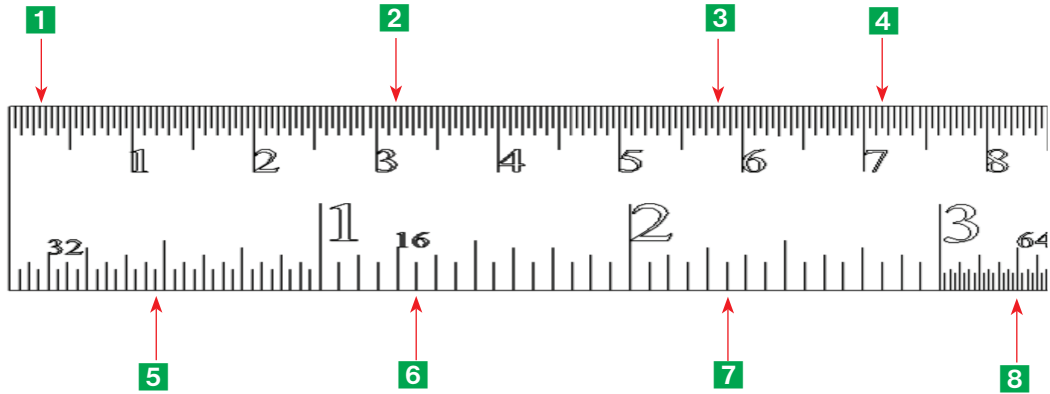

หมายเลข 1 มีค่าเท่ากับ _____ มิลลิเมตร หมายเลข 5 มีค่าเท่ากับ _____ นิ้ว
 หมายเลข 2 มีค่าเท่ากับ _____ มิลลิเมตร หมายเลข 6 มีค่าเท่ากับ _____ นิ้ว
 หมายเลข 3 มีค่าเท่ากับ _____ มิลลิเมตร หมายเลข 7 มีค่าเท่ากับ _____ นิ้ว
 หมายเลข 4 มีค่าเท่ากับ _____ มิลลิเมตร หมายเลข 8 มีค่าเท่ากับ _____ นิ้ว

3. จงบอกข้อควรระวังและการบำรุงรักษาบรรทัดเหล็ก มา 3 ข้อ
4. จากรูป จงอ่านค่าขนาดขีดมาตรา แล้วเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

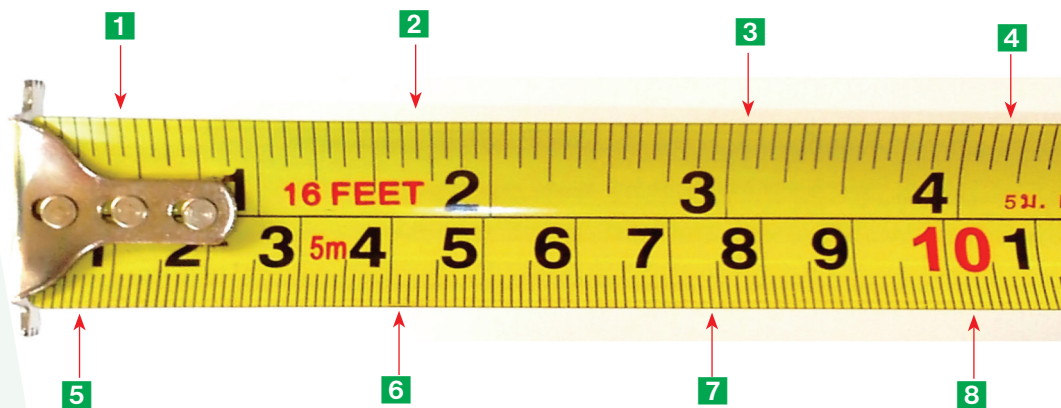

หมายเลข 1 มีค่าเท่ากับ _____ นิ้ว หมายเลข 5 มีค่าเท่ากับ _____ มิลลิเมตร
 หมายเลข 2 มีค่าเท่ากับ _____ นิ้ว หมายเลข 6 มีค่าเท่ากับ _____ มิลลิเมตร
 หมายเลข 3 มีค่าเท่ากับ _____ นิ้ว หมายเลข 7 มีค่าเท่ากับ _____ มิลลิเมตร
 หมายเลข 4 มีค่าเท่ากับ _____ นิ้ว หมายเลข 8 มีค่าเท่ากับ _____ มิลลิเมตร

5. จงบอกข้อควรระวังและการบำรุงรักษาตลับเมตร มาอย่างน้อย 3 ข้อ